

お客様各位

ジェフコム株式会社
(製造元：サンコー株式会社)

弊社製フルハーネスの追加自主回収のお知らせ

日頃より弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

この度弊社より販売いたしました「フルハーネス型墜落制止用器具(以下 対象製品)」におきまして、令和5年3月3日より実施している自主回収とは別のロットについて、強度低下及び破損の可能性があることが新たに判明したため、製造元であるサンコー株式会社より自主回収する旨の連絡を受けました。

つきましては、お客様のお手元に対象製品がございましたら、誠にお手数ですがサンコー株式会社までご連絡をいただきますようお願いいたします。回収の対象製品やお手続等の詳細につきましては、サンコー株式会社のホームページに窓口を設けていますので、そちらをご確認くださいようお願い申し上げます。

再三にわたりご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

製造元ホームページ: <https://www.sanko-titan.co.jp/> 「弊社製フルハーネスの追加自主回収について」

■自主回収の対象製品

お手元の製品が、下写真のフルハーネスの場合、腿部にあるワンタッチバックルの製造ロットをご確認ください。

<製品の外観>



<メーカーラベル>

いずれかのラベルが縫製されています。

使用可能な質量
100kg以下



使用可能な質量
130kg以下



末尾に「20DS」の記載

<腿部のワンタッチバックル>

赤枠は製造ロットの表示箇所です。
D,E,Fのいずれかから始まるものが
自主回収の対象製品となります。



メス側

ワンタッチバックルの詳細は次のページに記載しています。

■対象外の製品 次の製品は**対象外**ですので、ワンタッチバックルの製造ロットをご確認いただく必要はありません。

- ①フルハーネスのベルトが全てブラックのもの。
- ②胸ベルトにフロントD環を備えているもの。
- ③メーカーラベルに「JEFCOM」の黒いロゴがあるもの。



使用可能な質量
130kg以下

品番	JAN コード	弊社からの出荷期間
① DB-HN-20DS型 (Sサイズ)	—	2019/02/21 ~ 2022/03/31*
② DB-HN-20DS型 (Mサイズ)	4937897061929	
③ DB-HN-20DS型 (Lサイズ)	—	
④ DB-HN-20DS-130型 (Sサイズ)	—	
⑤ DB-HN-20DS-130型 (Mサイズ)	4937897061721	
⑥ DB-HN-20DS-130型 (Lサイズ)	—	
⑦ DB-HN-20DS-130型 (LLサイズ)	—	
⑧ HS-20DS-A型 (ランヤードセット)	4937897061745	


*販売期間ではなく、弊社より出荷した期間を記載しています。お客様が製品を入手された時期は、これよりも後の場合がありますので、ご注意ください。

次の製造ロットのワンタッチバックルを腿部に備えたフルハーネスが自主回収の対象です。


< 製造ロットの確認手順 >

① フルハーネスのワンタッチバックルの外観をご確認ください。

下記写真の形状です。メス側に製造元のロゴ(カタカナでタイタン)をマーキングしています。

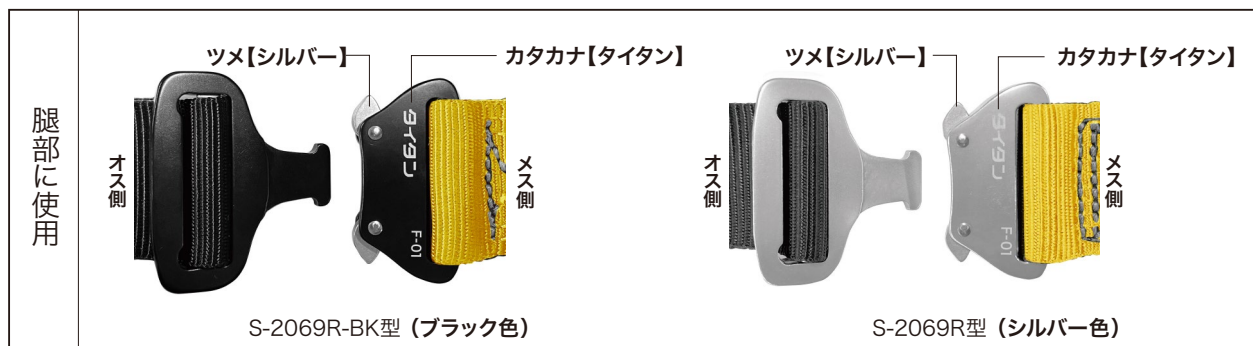

② メス側の赤枠部分に表示されている製造ロットをご確認ください。

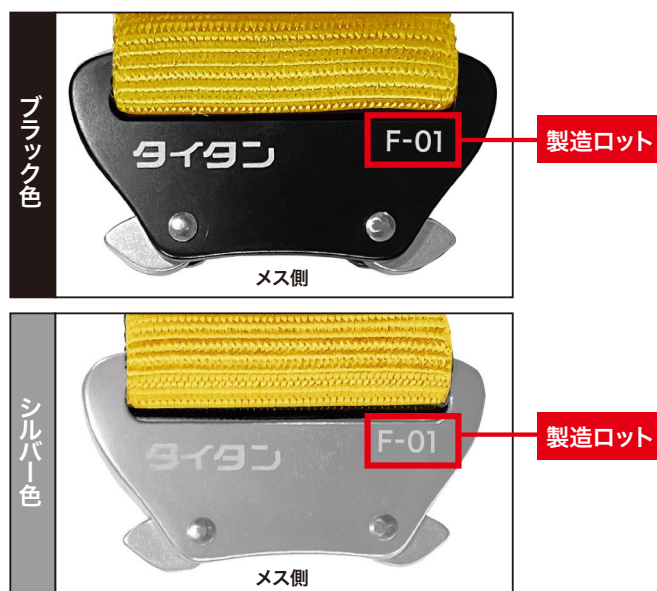

左のカタチと色のバックルで
「D」「E」「F」
からはじまる製造ロット

※ 腿、または腰部・腹部に一つでも見つかった場合は、自主回収の対象です。

※ 「F-04(シルバー色)」は2023年3月より自主回収を行っているロットで
引き続き回収を実施しています。

製造ロットは、メス側の右上にアルファベットと2桁の数字で表示しています。

サンコー株式会社

本社所在地：〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号

web でのお手続き： <https://sanko-kaisyu.com/form/pub/sanko-titan/jefcom>

製造元であるサンコー株式会社のホームページに回収のためのフォームをご用意しています。

受付時間：24時間 土・日・祝日を挟む場合、翌営業日から対応いたします。

お電話でのお手続き：0120-949-362

受付時間：月～金 09:00～17:00(土・日・祝日は受付していません。)

お客様には、大変ご迷惑おかけいたしますこととお詫び申し上げます。


弊社では今後とも、お客様に販売する商品について一層の安全性確保と品質管理に努めてまいります所存でございます。

どうぞ引き続き弊社製品をご愛顧いただきますようお願いいたします。

商品名：フルハーネス

品番：DB-HN-20DS/DB-HN-20DS-130

JANコード：4937897061929/4937897061721

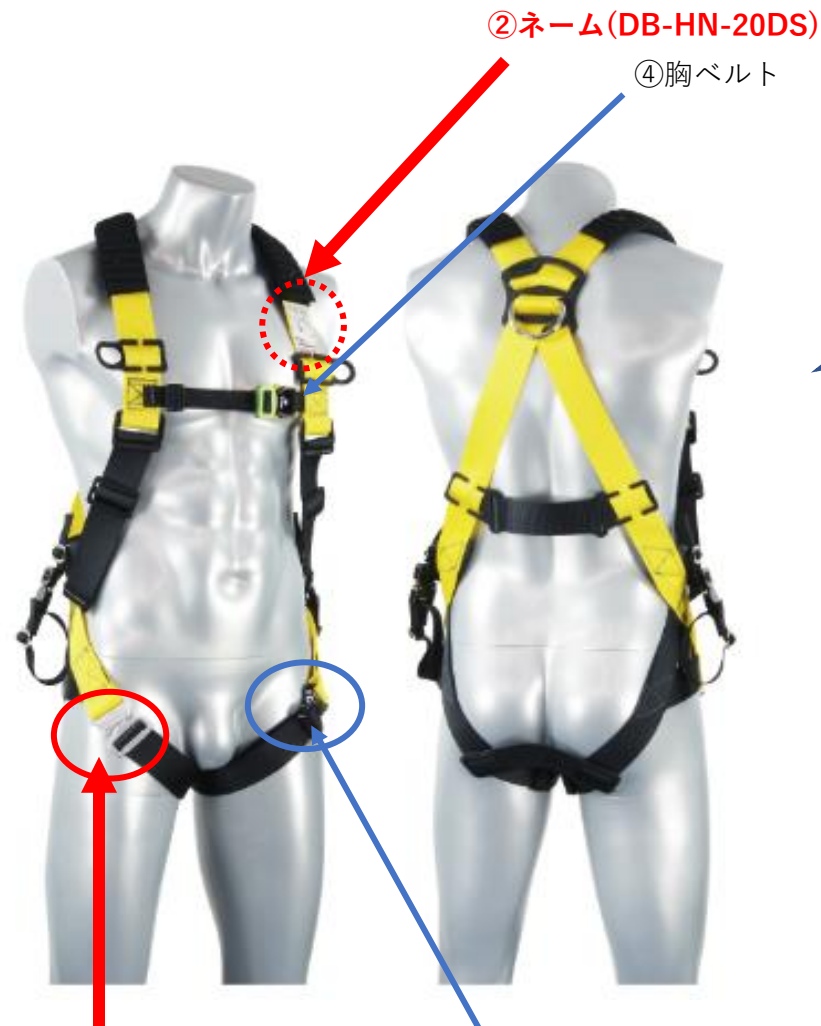

⑥ワンタッチバックル(シルバー)

⑤ワンタッチバックル(ブラック)


商品名：ハーネスランヤードセット

品番：HS-20DS-A

JANコード：4937897061745



セット品のフルハーネスも対象となります。

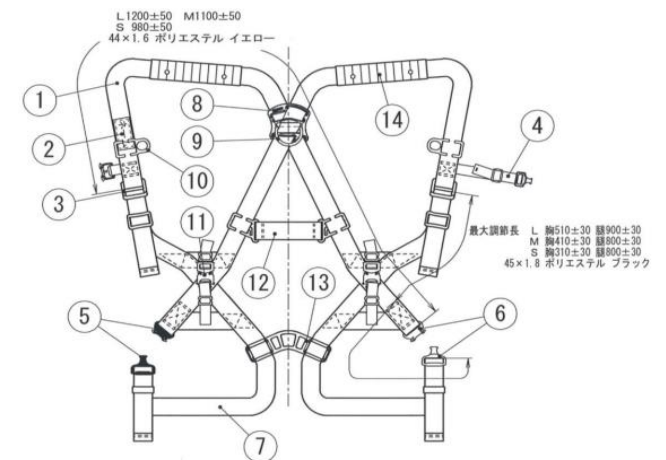

番号	名称	数量	番号	名称	数量	番号	名称	数量
1	肩ベルト	2	6	ワンタッチバックル(シルバー)	1組	11	ウーラボジショニング用 肩用調整ベルト	2組
2	ネーム(DB-HN-20DS)	1	7	腰ベルト	2	12	バックサポートベルト	1
3	肩バックル	2組	8	ハーネス整理止め(※K型)	1	13	尻当て	1
4	胸ベルト	1組	9	D環	1	14	簡易肩パッド	1組
5	ワンタッチバックル(ブラック)	1組	10	休止フック掛け	2			


対象製品確認方法

部品番号 名称

リコール対象

リコール対象外

② ネーム(DB-HN-20DS)

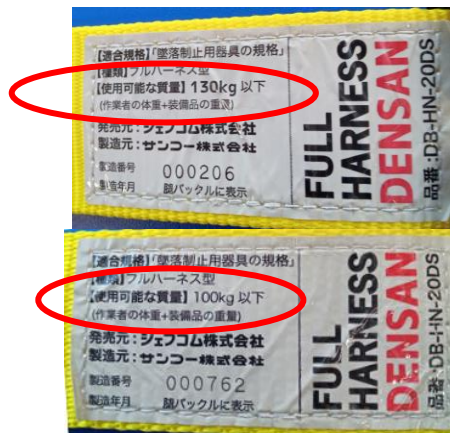


【使用可能な質量】100kg/130kg以下が対象です。
品番：DB-HN-20DS/DB-HN-20DS-130になります。



メーカーロゴ【JEFKOM】のもの
品番：DB-HN-20DS-130であっても
【JEFKOM】のものは対象外。

⑥ ワンタッチバックル(シルバー)

⑤ ワンタッチバックル(ブラック)

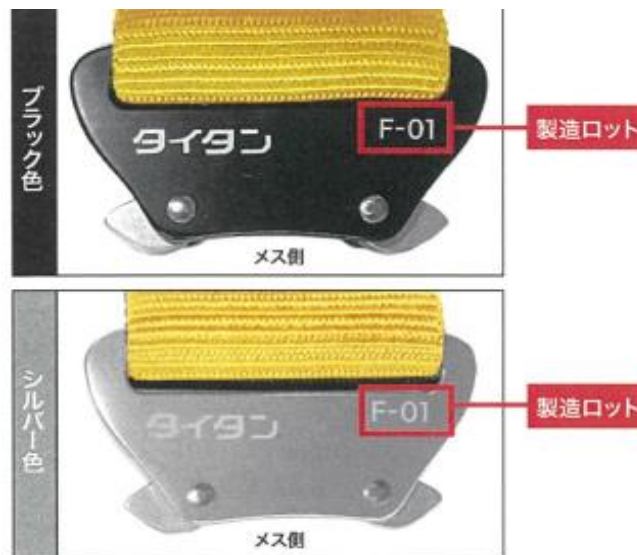

タイタン名称ロット番号
【D-〇〇】 【E-〇〇】 【F-〇〇】

左記ロッド以外は対象外

④ 胸ベルト



対象外です。

⑭ 簡易肩パット



ハーネスの左肩に縫い付けられている、「メーカーラベル」の裏側にある「使用開始年月ラベル」に記載されています。
肩パット付きの場合は、肩パットをはずしてご確認ください。
(イラストは一例です。)


サイズ



裏：使用開始年月ラベル



表：メーカーラベル

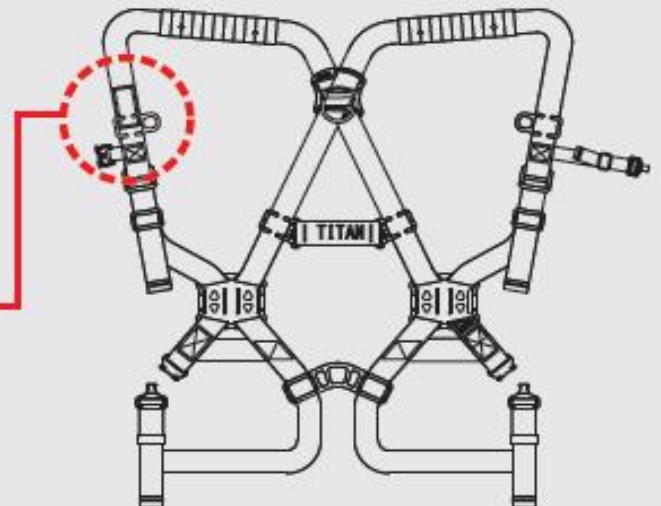

代替品が整うまでの暫定対応について

サンコー株式会社 品質保証部

本資料は、自主回収対象のフルハーネスをお持ちのお客様が、代替品の準備が整うまでの間、暫定的に使用を検討される場合において必要な亀裂の有無を確認するためのものです。

交換品のお届けまでには時間がかかることが見込まれるため、代替品の準備が整うまでの**暫定対応**を以下のとおりとさせていただきます。


○自主回収の対象ロットであっても、目視により亀裂が無いワンタッチバックルは、現時点では墜落制止に問題が無いことが確認できていますので、暫定的に代替品の準備が整うまでの間に限り使用が可能です。

(ご注意)

代替品が整い次第、すみやかに暫定使用を中止し、弊社まで送付をしていただきますようお願いいたします。


目視で確認ができる亀裂がある場合は、暫定であっても使用を中止してください。

①ワンタッチバックルの主な使用部位と部品の名称

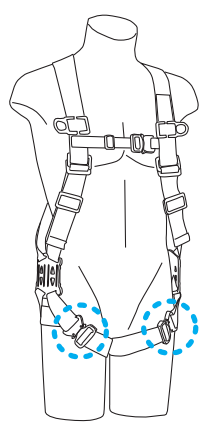

自主回収の対象となるワンタッチバックル
(S-2069R型・S-2069R-BK型)

「D」「E」「F」からはじまる製造ロット

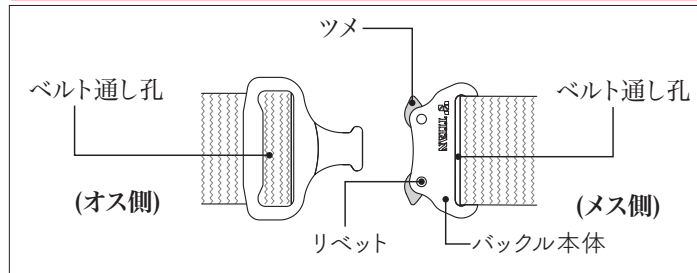

カラーリング




- ・右腿にシルバー色、左腿にブラック色を備えたフルハーネスがあります。 EASY Harness Comfort 3Dハーネス 及び一部の特注
- ・左右共にブラック色のフルハーネスがあります。 江戸島 KESEL ナノテク瞬間消臭 及び一部の特注
- ・腿以外にブラック色を右腰にも備えるフルハーネスがあります。 RH-C
- ・腿以外にシルバー色を腹部にも備えるフルハーネスがあります。 SVハーネス

(ご注意) PANGAEAシリーズ(CANYON / HORIZON) は不具合があったものとは全く異なるワンタッチバックルを使用しておりますので自主回収の対象外です。

②点検箇所

○以下の箇所に目視で確認できる亀裂がないか点検してください。

特にメス側の亀裂について注意を払ってください。オス側も同様に点検してください。

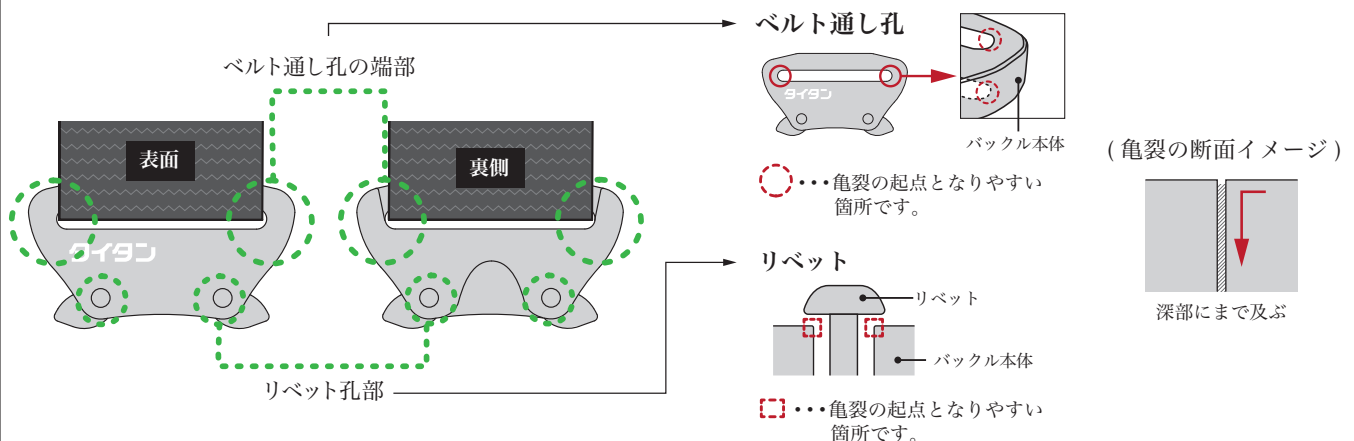


③使用ができない亀裂の例

○目視で確認できる亀裂

目視ではっきりと確認できる亀裂がある場合は暫定であっても使用しないでください。


リベット孔部

リベット孔を中心に稲妻状の亀裂が発生(使用できません。)

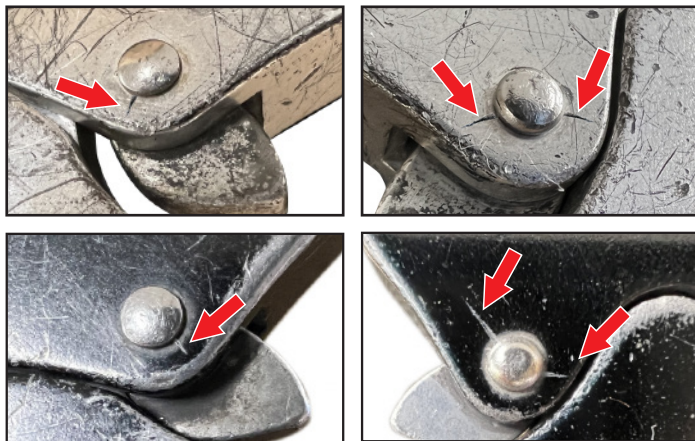

ベルト通し孔部


ベルト通し孔の端部から稲妻状の亀裂が発生(使用できません。)

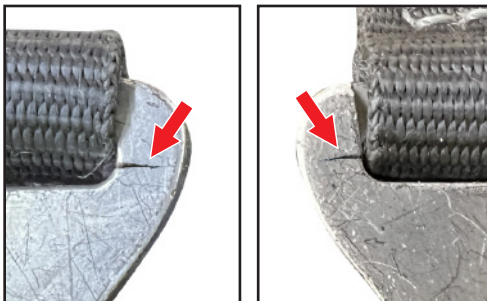

ほとんどの場合、ベルトの通し孔に対して水平方向に亀裂が発生します。

○ベルト通し孔付近の亀裂


表面と裏面それぞれに亀裂があり、その位置が表裏同じ場合には、ベルト通し孔の内側で両者がつながっている可能性があります。この場合の亀裂は**わずかであっても進行すると破断にいたるおそれがありますので、使用できません。**

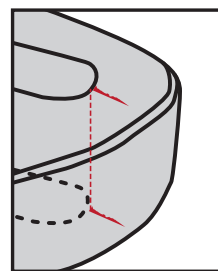


④亀裂と傷の違い

○以下のような場合は亀裂ではなく傷です。(暫定であれば使用が可能です。)


(傷の断面イメージ)

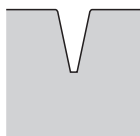



亀裂と比較して浅い

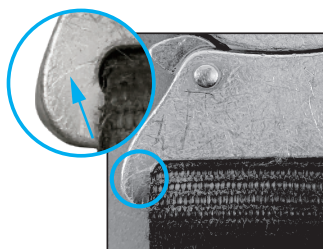

角度を変えて見ると比較的浅いことがわかり、傷だと判断できます。

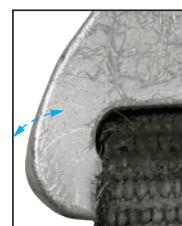

亀裂とは違い曲線的であり深部にまで及んでおらず、傷だと判断できます。

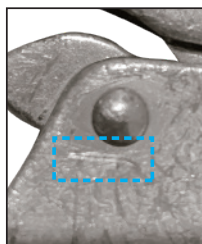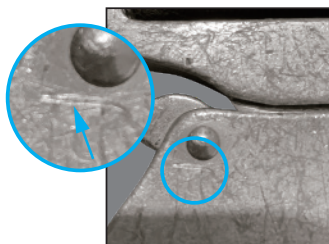

はっきりとした筋が目立つものの、比較的浅く、稲妻状でないことから傷であると判断できます。